



Tre Engineering s.r.l.
Via G. Fava, 40 – Catania
Telefono/Fax : 095 365556
E-mail: info@treengineering.it
Sito web: www.treengineering.it

**Istituto Comprensivo
"A. Gabelli"
Sede Centrale**
via A. Gramsci
95045 Misterbianco (CT)

Relazione Tecnica sulle Condizioni Strutturali-Impiantistiche-Gestionali (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELAZIONE TECNICA SULLE CONDIZIONI STRUTTURALI-IMPIANTISTICHE

(D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



**Istituto Comprensivo
"A. Gabelli"
Sede Centrale
Via A. Gramsci
95045 – Misterbianco (CT)**

REVISIONE: 2023-2024

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

REDATTO DA



TRE ENGINEERING S.R.L.

APPROVATO DA

Dott.ssa Adriana Battaglia

Ente Proprietario

Comune di Misterbianco



AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

Indice

SEZ. 1.	Dati inerenti l'Istituto	6
1.1	Unità territoriale di riferimento	6
1.1	Caratterizzazione dei luoghi di lavoro	8
SEZ. 2.	Audit.....	11
2.1	Non conformità di competenza dell'Ente locale	11
SEZ. 4.	Elaborato planimetrico	41

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

INDICE DI PRIORITÀ

Indice alfanumerico descrittivo del livello di urgenza associato agli interventi di adeguamento necessari alla risoluzione e/o eliminazione di non conformità; si esprime mediante i seguenti quattro livelli:

- P01 - La situazione identifica l'esistenza di condizioni per il determinarsi di un pericolo grave ed immediato per i lavoratori ed è una violazione grave di norme pregresse e non abrogate dal D.Lgs. 81/08: deve essere eliminata con urgenza;
- P02 - La situazione, pur non identificando l'esistenza di condizioni per il determinarsi di un pericolo grave ed immediato, rappresenta comunque una grave violazione a norme di sicurezza pregresse e non abrogate dal D.Lgs. 81/08 e deve essere modificata quanto prima possibile;
- P03 - Adeguamenti di carattere tecnico resi necessari in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- P04 - Misure organizzative e tecniche per elevare il livello della prevenzione e per garantire il rispetto dei principi ergonomici nell'adeguamento dei posti di lavoro o nella scelta delle attrezzature o nella definizione dei metodi di lavoro e produzione.

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale	Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)
Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024	SC00902-02 REC

SEZ. 1. Dati inerenti l'Istituto

1.1 Unità territoriale di riferimento

ISTITUTO	Istituto Comprensivo "A. Gabelli"
INDIRIZZO	Via A. Gramsci
CITTA'	Misterbianco

<input checked="" type="checkbox"/> Sede Centrale	<input type="checkbox"/> Succ. via Galimberti
---	---

DIRIGENTE SCOLASTICO	Dott.ssa Adriana Battaglia
-----------------------------	----------------------------

R.S.P.P.	Dott. Ing. Gabriele Cutrona
-----------------	-----------------------------

R.L.S.	Prof. Longo Cirino
---------------	--------------------

REFERENTE SEDE	nominativo		
	telefono	0957556912	Cellulare:
	e-mail	ctic89000r@istruzione.it	Fax: 0957556910

Segreteria	nominativo		
	telefono	0957556912	Cellulare:
	e-mail	ctic89000r@istruzione.it	Fax: 0957556910

USUFRUTTO IMMOBILE	<input checked="" type="checkbox"/> Proprietà comunale	<input type="checkbox"/> Preso in locazione	<input type="checkbox"/> Dato in uso
---------------------------	--	---	--------------------------------------

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

UNITA' IMMOBILIARI DELLA SEDE	Identificazione immobile	COD. U.I.
	Fabbricato A	FA

SPRESAL	ASP	N.° 3 S. Gregorio di Catania (CT)		
	Via	Viale Tevere	civico	37
	C.A.P.	95027	Città	S. Gregorio di Catania
	Provincia	CT	tel.	095.2540132
			Fax	095.7170153

ISPETTORATO DEL LAVORO	Ufficio prov.	CATANIA		
	via	Del Rotolo	civico	46
	cap	95126	Città	CATANIA
	provincia	CT	Tel.	095.545111

VVF	Comando Prov.	CATANIA		
	Via	Cesare Beccaria	civico	31
	C.A.P.	95100	Città	Catania
	Provincia	CT	tel.	095.7248111
			Fax	095.441070

RLS	nome	Prof. Longo Cirino		
	funzione		telefono	
	e-mail		cellulare	

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

1.1 Caratterizzazione dei luoghi di lavoro

ID. AREA	F.A		
CARATTERISTICHE GENERALI			
Descrizione sintetica (tipologia di costruzione, numero piani, ecc)	<p>La scuola si trova in una zona ad alto traffico urbano e si trova in un edificio a corte che si estende su un piano seminterrato, in cui sono collocati i laboratori e alcune aule didattiche, e due piani fuori terra in cui si trovano le aule didattiche. Una struttura all'interno del cortile ospita la palestra.</p> <p>La struttura del corpo di fabbrica è in muratura tradizionale.</p> <p>La struttura è interamente dotata dei presidi antincendio quali estintori.</p>		
Anno di edificazione	Anno di occupazione		
Altezza in gronda (m.)	Uso esclusivo da parte della scuola <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
Enti o società presenti in sede	NESSUNO		
Barriere architettoniche	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no		
IMPIANTI			
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DITTA DI MANUTENZIONE	TIPO DI INTERVENTO
Sistema elettrico	L'impianto elettrico risulta in parte a vista ed in parte sottotraccia	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Al bisogno Gestita dal Comune
Condizionamento e Climatizzazione	L'impianto di riscaldamento è garantito dalla presenza di fancoils con unità di trattamento aria.	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Al bisogno Gestita dal Comune
Impianto di allarme	Allarme emergenze di tipo autoalimentato.	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Al bisogno Gestita dal Comune

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

	Imp. spegnimento automatico	Assente	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
	Impianto idrico antincendio	Costituito da idranti a muro disposti all'interno e all'esterno del plesso	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

F.A

ACCESSI

CARATTERISTICHE GENERALI

TIPOLOGIA

pedonale carrabile misto

Altezza accesso

Larghezza netta accesso

N. 2 – 2,20 m pedonali
N. 1 – 3,80 m pedonale
N. 1 – 2,70 m pedonale
N. 1 – 2,20 m misto

Apertura elettrica

si
 no

Apertura con chiave

si
 no

Accesso facilitato per disabili

si
 no

CARATTERISTICHE ANTINCENDIO

USCITA

Id. Plan.

Ingresso pedonale

Percorso esodo

si
 no

Altezza accesso

2,20 m

Larghezza netta accesso

N. 9 da 2,00 m

Presenza gradini

si
 no

Presenza rampa

si
 no

Accesso facilitato per disabili

si
 no

Maniglione

si
 no

Apertura Verso esodo

si
 no

Uscita su luogo sicuro

si
 no

Passaggio fruibile

si
 no

Illuminazione emergenza

si
 no

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

SEZ. 2. Audit

2.1 Non conformità di competenza dell'Ente locale

A/C	ASPETTI CERTIFICATIVI
------------	------------------------------

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
A/C 01	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera Sede				
NON CONFORMITÀ	Assenza delle documentazioni inerenti la sicurezza: - Certificato di agibilità e/o licenza d'uso; - Certificato di Prevenzione Incendi e/o Dichiarazione di non Assoggettabilità; - Certificato di Collaudo statico; - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola d'arte (D.M. 37/08); Dichiarazione di conformità dell'impianto termico (D.M. 37/08); - Progetto impianto ascensore; - Denuncia di impianto di messa a terra; - Denuncia di impianto contro le scariche atmosferiche. - Certificato di vulnerabilità sismica (D.M. 14/01/2008 - OPCM 3274/2003);					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Richiedere agli organi competenti le documentazioni mancanti.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale


Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

AN ANTINCENDIO

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input checked="" type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
AN 01	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera Sede				
NON CONFORMITÀ	Lunghezze dei percorsi d'esodo non idonee.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informare i lavoratori dei comportamenti da tenere ai fini della prevenzione antincendio.					
MISURE DA PIANIFICARE	Effettuare un intervento atto a risolvere la non conformità rilevata.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input checked="" type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
AN 02	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano -1: 01, 05, 06, 07, 08.				
NON CONFORMITÀ	Assenza di idoneo impianto di rilevazione fumi.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informare i lavoratori dei comportamenti da tenere ai fini della prevenzione antincendio.					
MISURE DA PIANIFICARE	Realizzazione di un impianto di rilevazione fumi in funzione della superficie dell'ambiente e dell'attività.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input checked="" type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
AN 03	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano -1				
NON CONFORMITÀ	Assenza di idoneo impianto di spegnimento automatico.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informare i lavoratori sulle procedure da attuare in caso di emergenza.					
MISURE DA PIANIFICARE	Progettazione e realizzazione di idoneo impianto di spegnimento automatico.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
AN 04	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Idranti				
NON CONFORMITÀ	Idrante con manichetta staccata					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Dotare della manichetta l'idrante che ne risulta privo.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale	Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)
Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024	SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITY	<input checked="" type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
AN 05	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: U.E. 05. Piano 1: U.E. 04, U.E. 08.				
NON CONFORMITÀ	Porta di emergenza con apertura difficoltosa.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Designare un addetto preposto all'apertura delle porte sulle uscite di emergenza in caso di necessità.					
MISURE DA PIANIFICARE	Mettere in atto gli interventi necessari a garantire la corretta funzionalità della porta.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input checked="" type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
AN 06	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera sede				
NON CONFORMITÀ	Nell'archivio è stipata un'ingente quantità di materiale cartaceo e non è adeguatamente compartimentato.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Limitare il materiale a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività. Attivare un ordine di servizio atto a razionalizzare il deposito e lo stoccaggio dei materiali ed a rendere fruibili i passaggi interni ai locali. Mantenere le porte sgombre da materiale e arredi che ne riducano la luce di passaggio e/o ne impediscono la completa apertura.					
MISURE DA PIANIFICARE	Compartimentare l'archivio mediante la posa in opera di porte (almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura) e pareti con adeguate caratteristiche REI ed aerazione. Installare estintori di tipo approvato e di adeguata capacità estinguente. Dotare i locali di sistema di rilevamento automatico di fumi. (Per i locali/ambienti il cui carico di incendio è superiore a 30 kg/m2 deve essere installato un impianto di rivelazione automatica di incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ad attivazione automatica, se interrato).					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

B/A BARRIRE ARCHITETTONICHE

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
B/A 01	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 1: 105				
NON CONFORMITÀ	Carenza/assenza di attrezzature nei servizi igienici per disabili.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Provvedere all'adeguamento del servizio igienico per disabili installando tutta l'attrezzatura necessaria.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

E/M ERGONOMIA E MICROCLIMA

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
E/M 01	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: Intero Piano Piano 1: Intero Piano				
NON CONFORMITÀ	Eccessivo soleggiamento per assenza e/o danneggiamento dei dispositivi di oscuramento.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informare il personale sui comportamenti da tenere al fine di ridurre i rischi derivanti dalla non conformità rilevata.					
MISURE DA PIANIFICARE	Installare sulle superfici finestrate dispositivi oscuranti come: tende modulabili, pellicole, ecc.					
INTERVENTO		MISURA ATTUATA				
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____		<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva		
<input type="checkbox"/> Non Eseguito		<input type="checkbox"/> Altro:				
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
E/M 02	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: 07.				
NON CONFORMITÀ	Posizione errata degli schermi rispetto le superfici finestrate.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Distribuzione di un informativa a tutto il personale sul corretto uso del videoterminale.					
MISURE DA PIANIFICARE	Progettazione del lay-out ambientale in modo da garantire il corretto posizionamento degli schermi dei videoterminali rispetto alle fonti di luce naturale.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

IM NON CONFORMITA' IMPIANTISTICHE

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
IM 01	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera Sede				
NON CONFORMITÀ	Assenza di impianto di segnalazione acustica di emergenza tramite sirena di tipo autoalimentato.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Attivare una procedura atta a garantire la diffusione delle comunicazioni in caso d'emergenza anche in caso di interruzione dall'erogazione di energia elettrica.					
MISURE DA PIANIFICARE	Installare un adeguato sistema di segnalazione acustico-visiva di tipo autoalimentato atto a garantire la diffusione del segnale in ogni parte dell'edificio.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
IM 02	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera sede Soprattutto: Piano 0: 09, C4.				
NON CONFORMITÀ	Interruttori vetusti e/o privi di placche di copertura.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informare il personale sui rischi presenti.					
MISURE DA PIANIFICARE	Apporre idonee placche di copertura in corrispondenza degli interruttori e/o prese.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
IM 03	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano -1: intero piano				
NON CONFORMITÀ	Impianto di illuminazione d'emergenza non funzionante o carente di manutenzione periodica.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informazione del personale circa il pericolo presente e i comportamenti da tenere.					
MISURE DA PIANIFICARE	Posizionare i cavi all'interno di una canaletta protettiva ovvero disporre i cavi all'interno di una scatola di derivazione dotata di idoneo coperchio.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

MA MANUTENZIONE


ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 01	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Area Esterna				
NON CONFORMITÀ	Fondo delle aree esterne all'edificio non regolare ed uniforme.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Delimitazione dell'area tramite nastro di segnalazione bianco/rosso. Informazione del personale sulle corrette modalità di utilizzo dell'area.					
MISURE DA PIANIFICARE	Rendere uniforme il fondo delle aree esterne. Manutenzione della pavimentazione.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale	Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)
Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024	SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITY	<input checked="" type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 02	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Area esterna				
NON CONFORMITÀ	Ristagno di acqua meteorica sulla pavimentazione.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informare il personale sul pericolo presente e sui comportamenti da tenere.					
MISURE DA PIANIFICARE	Effettuare un intervento di manutenzione al fine di evitare il ristagno di acqua meteorica sulla pavimentazione.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

ID. AREA	F.A.	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 03	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera Sede Area Esterna				
NON CONFORMITÀ	Elemento di arredo o strutturale con spigoli vivi. Pericolo di contatti accidentali e rischio di lesioni per gli alunni.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Prevedere un' adeguata protezione antinfortunistica degli spigoli vivi.					
MISURE DA PIANIFICARE	Sostituire l'elemento di arredo con altro privo di spigoli e provvedere ad un' adeguata protezione antinfortunistica degli spigoli vivi degli elementi strutturali.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 04	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano -1: 15 Piano 0: 52, 53 Piano 1: 90, 107 Area Esterna				
NON CONFORMITÀ	Presenza di ruggine e corrosione.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informazione del personale circa il pericolo presente e i comportamenti da tenere.					
MISURE DA PIANIFICARE	Effettuare la manutenzione degli elementi ammalorati. Predisporre un programma di manutenzione periodica.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 05	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera sede				
NON CONFORMITÀ	Porte vetuste e non rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza e funzionalità (assenza di maniglie, vetri non antinfortunistici, apertura/chiusura difficoltosa, ecc.).					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informazione del personale circa il pericolo presente e i comportamenti da tenere.					
MISURE DA PIANIFICARE	Programmare un intervento atto al ripristino della funzionalità dell'elemento difettoso o programmare un intervento di adeguamento degli infissi.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 06	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: 14. Piano 1: C8.				
NON CONFORMITÀ	Canalina passacavi non idoneamente ancorata.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informare il personale circa il pericolo presente e i comportamenti da tenere.					
MISURE DA PIANIFICARE	Provvedere al fissaggio della canalina passacavi.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 07	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: U.E. 04 Piano 1: U.E. 09				
NON CONFORMITÀ	Vetri rotti.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Apporre pellicola adesiva sulla superficie vitrea onde evitare il contatto diretto con le parti frantumate.					
MISURE DA PIANIFICARE	Provvedere alla sostituzione del vetro con uno di tipo antinfortunistico.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

ID. AREA	F.A.	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input checked="" type="checkbox"/> P4
MA 08	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano -1: Intero Piano				
NON CONFORMITÀ	Termoconvettore vetusto.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Sostituzione del termoconvettore con uno nuovo. Predisporre un programma di manutenzione periodica.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC


ID. AREA	F.A.	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 09	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano -1: 14.				
NON CONFORMITÀ	Elemento di arredo con vetri di tipo non antinfortunistico.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Apporre pellicola adesiva sulla superficie vetrata					
MISURE DA PIANIFICARE	Sostituire l'elemento di arredo					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						


ID. AREA	F.A.	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 10	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano -1: C2				
NON CONFORMITÀ	Assenza e/o danneggiamento di pannello di protezione del quadro elettrico.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Installare e/o ripristinare pannello protettivo con dispositivo di chiusura a chiave.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale	Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)
Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024	SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 11	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: 52 Piano 1: 84, 93				
NON CONFORMITÀ	Griglia a protezione della caditoia assente o vetusta.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informazione del personale circa il pericolo di inciampo dovuto alla non conformità rilevata.					
MISURE DA PIANIFICARE	Apporre idonea griglia a protezione della caditoia.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro: _____			
Note:						

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input checked="" type="checkbox"/> P4
MA 12	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: 04, 05, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, C4. Piano 1: 26, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52.				
NON CONFORMITÀ	Zoccolino battiscopa divelto e/o vetusto.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Posa in opera dello zoccolino battiscopa.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro: _____			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input checked="" type="checkbox"/> P4
MA 13	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24. Piano 1: 26, 27, 28, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 102, WC93.				
NON CONFORMITÀ	Neon guasto					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Sostituzione del neon guasto					
MISURE DA PIANIFICARE	Predisporre un programma di manutenzione periodica					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale	Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)
Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024	SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITY	<input checked="" type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 14	RIFERIMENTO PLANIMETRICO		Piano 0: 02, 04, 05, 08, 23, 25. Piano 1: 28, 38, 40, C7			
NON CONFORMITÀ	Danneggiamenti alle murature interne					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Provvedere al ripristino delle murature danneggiate					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro: _____			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

ST NON CONFORMITA' STRUTTURALI

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input checked="" type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 01	RIFERIMENTO PLANIMETRICO					
			Piano -1: SB, C1. Piano 0: 09, 10, 11, 12, 14, 16, 24, 53, 54, 55, C4, C6. Piano 1: 96, 97, 98, 105, 106, 107, 108, 109, 111, C8. Area Esterna			
NON CONFORMITÀ	Presenza di lesioni sulla parete e/o sul soffitto.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Verifica della statica degli elementi lesionati ed eventuale interdizione dell'ambiente. Informazione del personale delle ditte esterne dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. (art. 26 D.Lgs. 81/08).					
MISURE DA PIANIFICARE	Effettuare un intervento atto ad eliminare le lesioni.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 02	RIFERIMENTO PLANIMETRICO		Piano -1: 02, SA, SB. Piano 0: C4. Piano 1: 97, C8. Area Esterna			
NON CONFORMITÀ	Degrado della finitura superficiale delle pareti nelle zona di attacco a terra dell'edificio dovuto ad umidità di risalita per capillarità.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Predisporre un intervento atto ad eliminare le cause della risalita di umidità per capillarità e provvedere al successivo ripristino della finitura superficiale.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

ID. AREA	F.A.	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 03	RIFERIMENTO PLANIMETRICO		Area Esterna			
NON CONFORMITÀ	Degrado di alcune porzioni della facciata dell'edificio.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Se necessario, transennare l'area al di sotto della facciata ed informare il personale del pericolo presente. Provvedere alla rimozione di eventuali calcinacci che potrebbero distaccarsi dalla facciata dell'edificio.					
MISURE DA PIANIFICARE	Effettuare un intervento di ripristino della facciata dell'edificio.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 04	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: C5 Area Esterna				
NON CONFORMITÀ	Protuberanze, cavità e/o inclinazioni nella pavimentazione. Pericolo di inciampo (Rif. Plan. Piano 0: C5).					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Delimitazione e interdizione delle aree che presentano protuberanze, cavità e/o inclinazioni pericolose					
MISURE DA PIANIFICARE	Ripristino della integrità della pavimentazione					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input checked="" type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 05	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera sede Piano 0: 08,12,C5. Piano1:26,28,29,30,32,36,40,43,47,51,C7.				
NON CONFORMITÀ	Pavimentazione sconnessa/degradata/lesionata/ammalorata per risalita capillare.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Delimitazione e interdizione delle aree che presentano sconnessioni pericolose Informazione del personale dei possibili rischi di inciampo e caduta.					
MISURE DA PIANIFICARE	Porre in atto un intervento mirato ad eliminare le cause che hanno determinato il deterioramento della pavimentazione e, successivamente, procedere al ripristino della pavimentazione.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 06	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: 53.				
NON CONFORMITÀ	Elementi costituenti il controsoffitto (pannelli e/o listelli) ammalorati, mancanti o parzialmente distaccati.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Verificare l'ancoraggio e la resistenza meccanica degli elementi costituenti il controsoffitto e rimuovere le parti che potrebbero cadere.					
MISURE DA PIANIFICARE	Predisporre un intervento atto al ripristino del controsoffitto.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro: _____			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 07	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera sede				
NON CONFORMITÀ	Sanitari danneggiati e/o vetusti.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Interdizione dei servizi igienici fatiscenti e/o danneggiati. Informativa sul più vicino servizio igienico fruibile.					
MISURE DA PIANIFICARE	Riparazione e/o sostituzione dei sanitari.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro: _____			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 08	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera sede				
NON CONFORMITÀ	Degrado delle finiture superficiali delle pareti.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Programmare un intervento atto al ripristino delle finiture. Nel caso di ambienti interni, onde evitare il deterioramento dell'intonaco delle pareti, si consiglia di apporre adeguata zoccolatura in materiale inerte ed ignifugo.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITY	<input checked="" type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 09	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: 51, 54, 54A, 55 Piano 1: 92, 96, 98, 102, C7.				
NON CONFORMITÀ	Degrado della finitura superficiale delle pareti per infiltrazione d'acqua meteorica dagli infissi.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Predisporre un intervento atto ad eliminare le cause di umidità per infiltrazione e provvedere al successivo ripristino della finitura superficiale.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro: _____			
Note:						

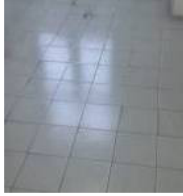ID. AREA	F.A.	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 10	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera sede				
NON CONFORMITÀ	Pavimentazione scivolosa specialmente in presenza di acqua.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informazione del personale circa il pericolo presente e i comportamenti da tenere. Divieto d'accesso ai locali in presenza di acqua sul pavimento. Applicare sulla superficie della pavimentazione idonei elementi antiscivolo.					
MISURE DA PIANIFICARE	Sostituzione della pavimentazione con altro di tipo idoneo.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro: _____			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 11	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Area Esterna				
NON CONFORMITÀ	Profilo metallico e/o botola in rilievo sulla pavimentazione. Pericolo di inciampo					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Evidenziare la presenza del profilo in rilievo attraverso l'applicazione sullo stesso di striscia adesiva a bande oblique di colorazione giallo nera ed apposizione di idoneo cartello segnalante il pericolo d'inciampo. Informazione del personale circa il pericolo presente e i comportamenti da tenere Delimitazione dell'area tramite nastro di segnalazione bianco/rosso					
MISURE DA PIANIFICARE	Rimozione del profilo metallico in rilievo Effettuare la manutenzione della pavimentazione esterna e programmare un intervento atto ad eliminare il pericolo.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input checked="" type="checkbox"/> P4
ST 12	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano -1: SA Piano 0: SA Piano 1: U.E.07				
NON CONFORMITÀ	Rottura di alcuni elementi lapidei costituenti i gradini e/o la soglia della porta.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informazione del personale circa il pericolo presente.					
MISURE DA PIANIFICARE	Ripristino o sostituzione degli elementi che presentano rotture.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 13	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	SA, SB				
NON CONFORMITÀ	Assenza del corrimano.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informazione del personale circa il pericolo presente e i comportamenti da tenere.					
MISURE DA PIANIFICARE	Provvedere alla installazione del corrimano su almeno una parete di delimitazione della rampa.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024

SC00902-02 REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 14	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: W24, W25, 52, 53. Piano 1: WC 90				
NON CONFORMITÀ	Rivestimento in maiolica distaccato con conseguente pericolo di tagli nell'ipotesi di contatti accidentali con i bordi delle piastrelle.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Verificare l'incollaggio del rivestimento murario ed, eventualmente, provvedere al distacco delle piastrelle non saldamente ancorate alla parete.					
MISURE DA PIANIFICARE	Predisporre un intervento di ripristino della maiolica distaccata.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 15	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: Intero Piano Piano 1: 90, 107				
NON CONFORMITÀ	Rottura di alcuni elementi lapidei costituenti i davanzali delle finestre.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informazione del personale circa il pericolo presente.					
MISURE DA PIANIFICARE	Provvedere alla sostituzione degli elementi rotti con elementi nuovi.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Istituto Comprensivo "A. Gabelli" – Sede centrale

Via A. Gramsci – Misterbianco (CT)

Data del sopralluogo: 05 Aprile 2024


SC00902-02 REC


SEZ. 4. Elaborato planimetrico




Istituto Comprensivo Statale "A. Gabelli"

Sede Centrale - Via A. Gramsci - Misterbianco (CT)



 Area di cantiere

Pianta Piano Seminter

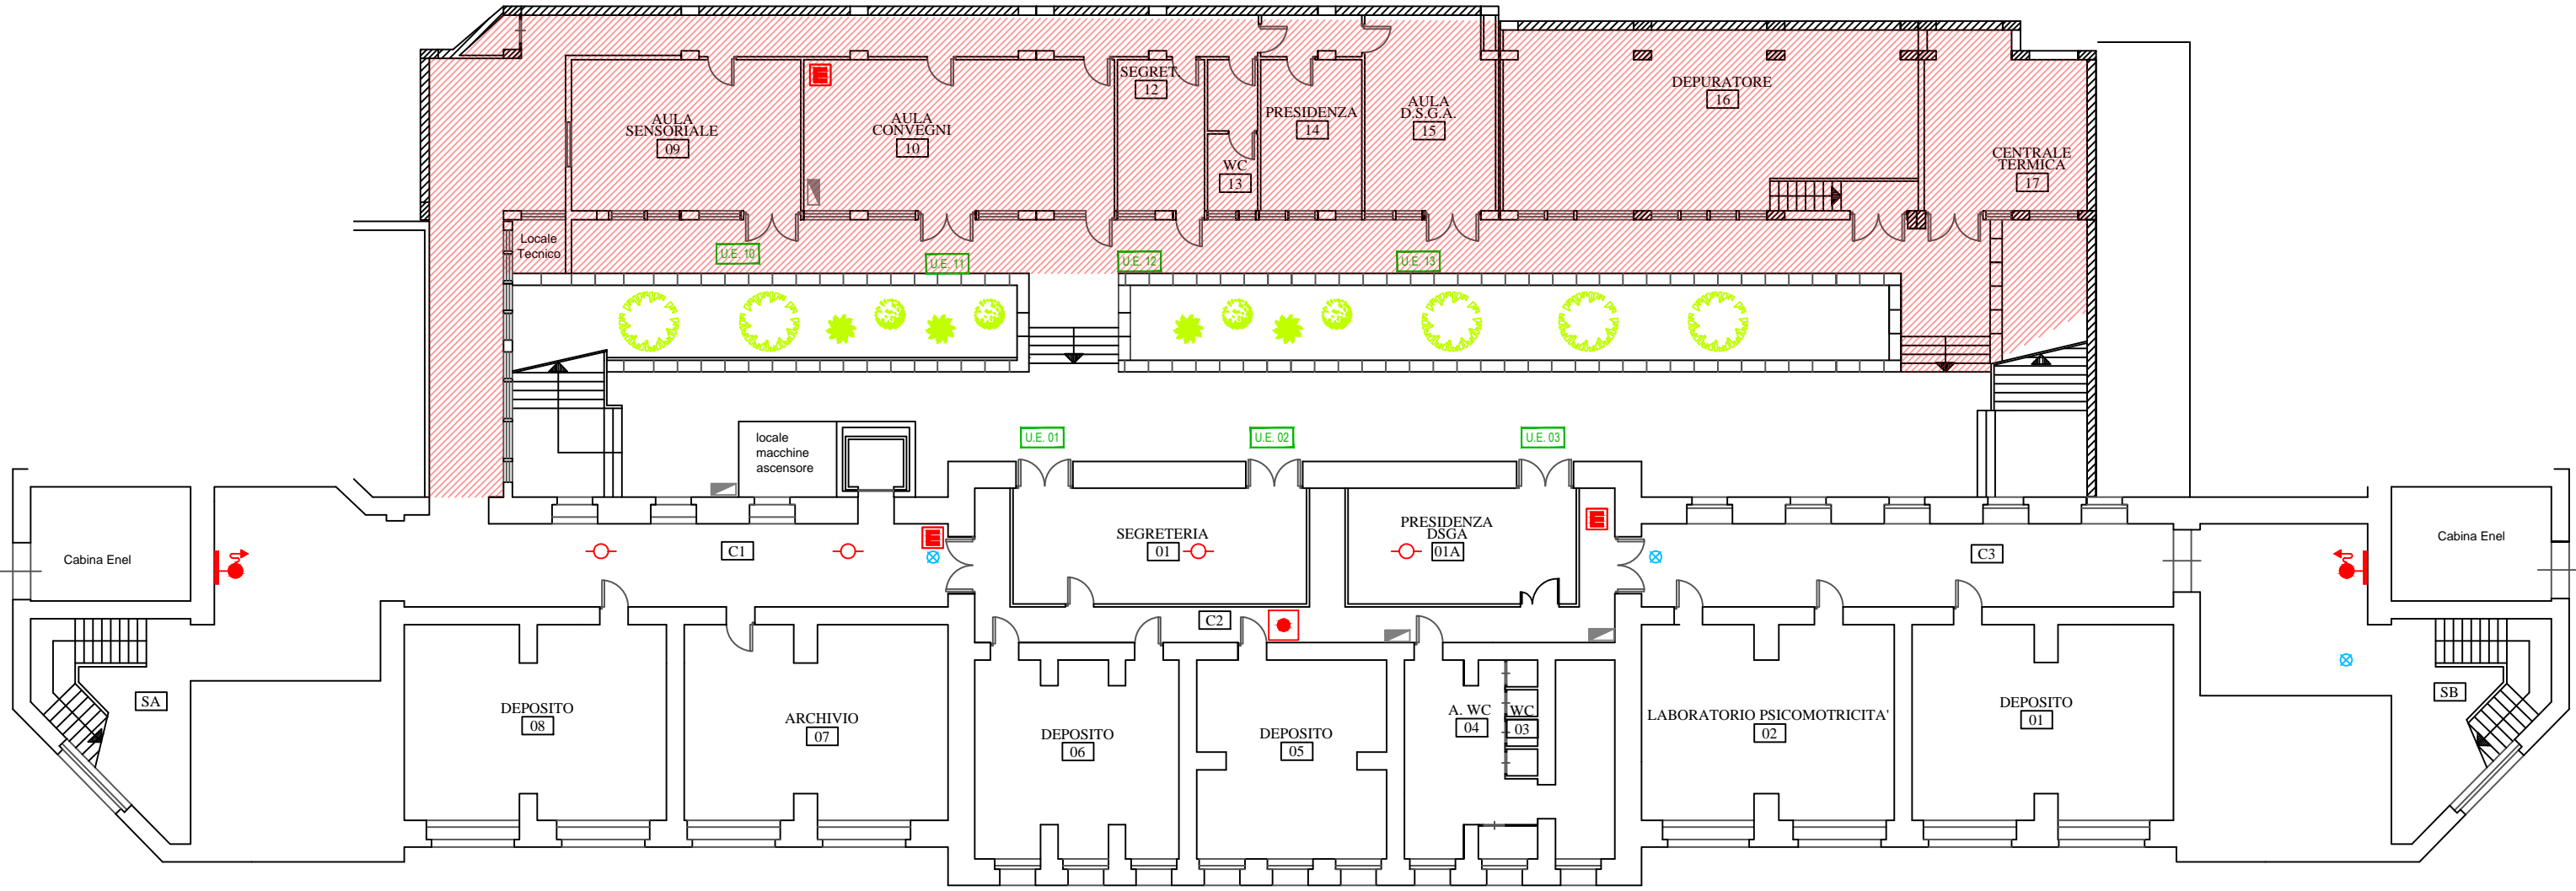


Istituto Comprensivo Statale "A. Gabelli"

Sede Centrale - Via A. Gramsci - Misterbianco (CT)

VIA GALIMBERTI

Pianta Piano Terra



VIA GRAMSCI



Estintore



Idrante



Valvola Intercettazione Gas



Cassetta Pronto Soccorso



Rivelatore Incendio



Quadro elettrico



Pulsante di Sgancio



Pulsante Allarme Antincendio



Allarme Antincendio



Attacco Autopompa V.V.F.





Lampada di Emergenza

Istituto Comprensivo Statale "A. Gabelli"

Sede Centrale - Via A. Gramsci - Misterbianco (CT)

Pianta Piano Primo

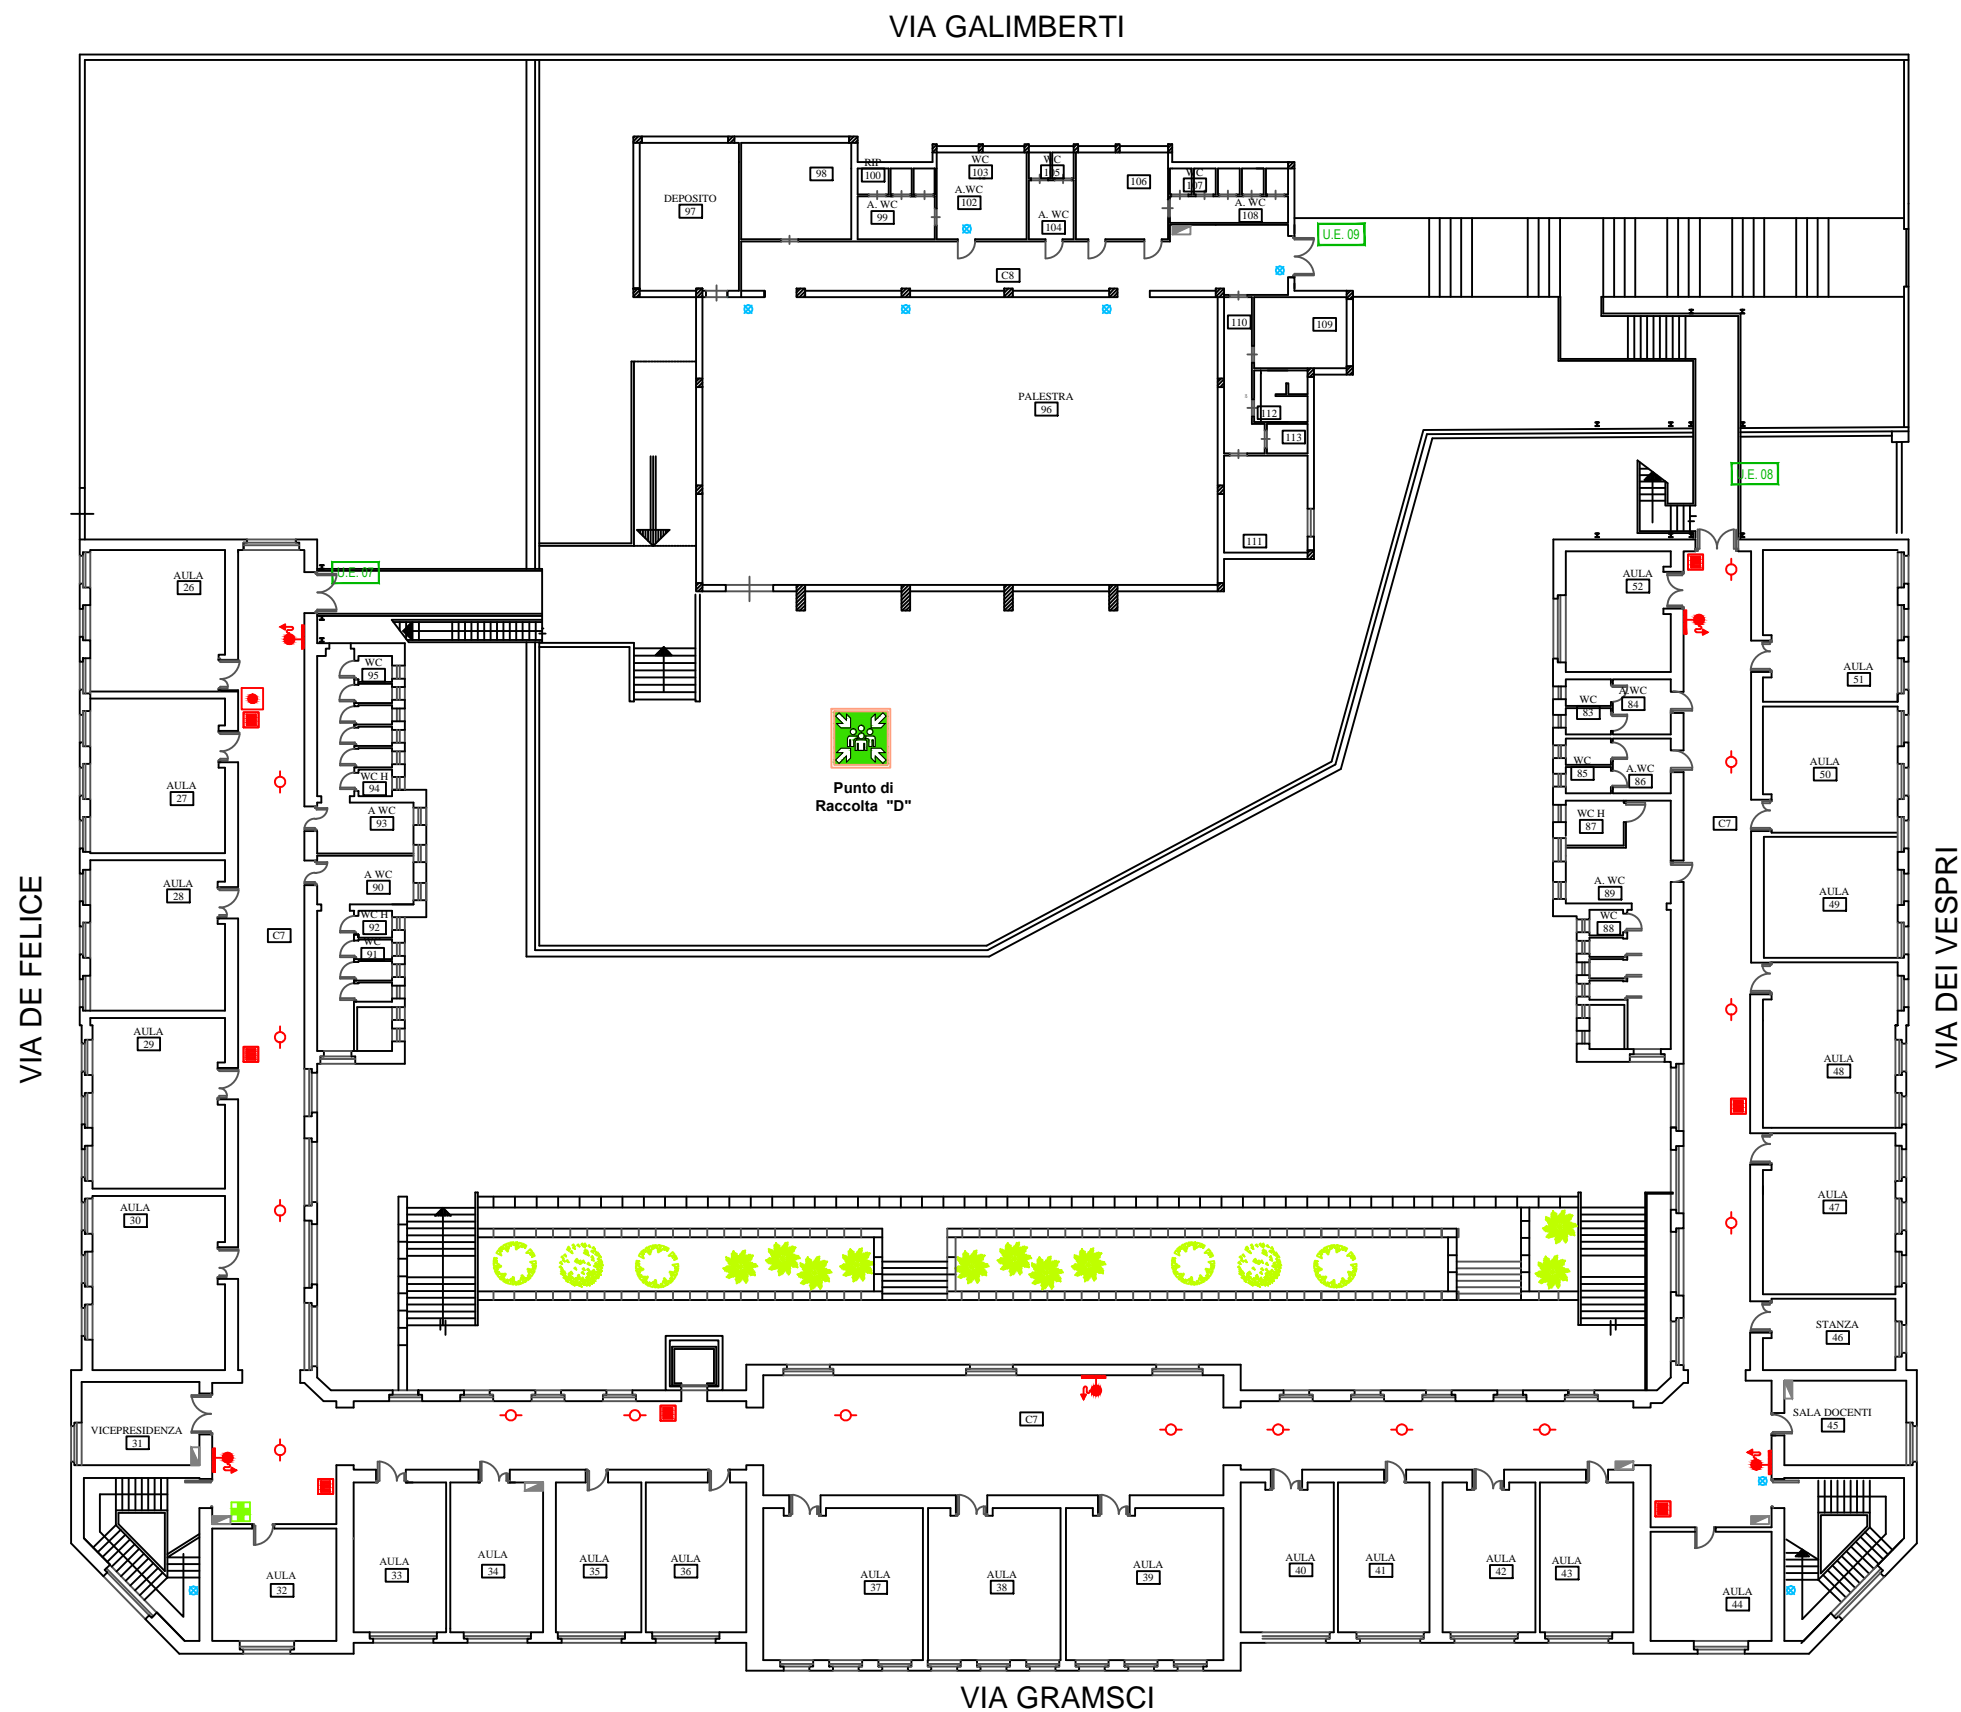

Estintore



Idrante



Valvola Intercettazione Gas



Cassetta Pronto Soccorso



Rivelatore Incendio



Quadro elettrico



Pulsante di Sgancio



Pulsante Allarme Antincendio



Allarme Antincendio



Attacco Autopompa V.V.F.



Lampada di Emergenza